

0350603-0-072.00 UF af gangsti 'Hans Madsens Undergang'

Km/m 43/0445

Reg.nr. 9358

BDK nr. - Bane nr. - Fredningsnr - Tidl. bronr. 512-43,445

Primær passage

Passagebestyrer

Vejside

Km/m

Byg.lbnr.

1 0350603-0

SONNERUP-STORSTRØMSBROEN

259 Køge Kommune

0

43/0445

072.00

Øvrige passager

2

259 Køge Kommune

Passagebegrænsninger

Frihøjder

Broklasse

Venstre

Midt

Højre

Normal

Bet. 1

Bet. 2

Bet. 3

1 0350603-0

2

Interesser

Bygværksbestyrer:

259 Køge Kommune

Transmissionskode:

259 Køge Kommune

Beliggenhed

Kommune:

259 Køge Kommune

VD Driftområde:

3

Politikreds:

8

Kommunedistrikt:

Tekniske data

Bygværksart/funktion

1 Vej bærende bro

Overbyg.længde

3,20 m

Skæv skæring

N

Overbyg.bredde

30,00 m

Antal fag

1

Broareal

96,00 m²

Største spændvidde

2,95 m

Mindste lysvidde

Mindste spændvidde

0,00 m

Største lyshøjde

Fugtisolerings 1

-

Fugtisolerings 2

-

Bemærkninger til administrative og tekniske data

Bygværkstype 2 Pladebro, lukket

Materiale 2 Beton, slapt armeret

Funktion 1 Vej bærende bro

Kronologi

Dato	Aktivitet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		By	Fl	Sk	Eu	Mu	Le	Bæ	Is	Kb	Au	Be	Fu	Af	Up	Af
1964	Opført															
2003.01.24	Generaleftersyn	1	2	1	1	-	-	2	0	1	3	2	-	-	-	-
2009.08.08	Generaleftersyn	1	1	1	1	-	-	2	0	1	3	1	-	-	1	2
2009.09.08	Generaleftersyn	1	1	1	1	-	-	2	0	1	3	1	-	-	1	2
2014.10.16	Generaleftersyn	1	1	0	1	-	-	2	0	1	0	0	-	-	0	-
2019.08.21	Generaleftersyn	2	1	0	0	-	-	2	0	2	1	0	-	-	0	-

Vedligeholdsaftaler

Generaleftersyn

Eftersynsdato 2019.08.21

Vejr

Tørt

Initialer KATTO

Temperatur

20

Næste generaleftersyn 2024

Data kontrolleret

ANBR

Element, Skadesbeskrivelse, Reparation	Til kar	Ved kar	Sær efts.	Art	Omf	År	Pris	Fotos
--	---------	---------	--------------	-----	-----	----	------	-------

1 Hele bygværket

Tilstand:	2	-						2
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Bygværket fremstår ældet med flere skader, hvoraf få er indstillet til lokalreparation.

Bemærkning:

2 Fløje

Tilstand:	1	-						1
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Sydøst: Få lodrette fine revner nogle med hvide udfældninger.
Nord: Mange fine revner med tørre hvide og mørke udfældninger.
Vest: Graffiti. Uønsket mos- og algevækst.

Bemærkning:

3 Skråninger

Tilstand:	0	-						
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

- Sydvest: Uønsket bevoksning af buske bør fjernes op til 1 m fra konstruktionen.

Bemærkning:

4 Endeunderstøtninger

Tilstand:	0	-						
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

- Graffiti.

Bemærkning:

7 Bærende overbygning

Tilstand:	2	+						3
-----------	---	---	--	--	--	--	--	---

- Underside: Maling skaller af, utæt i enkelte fuger med hvide og brune udfældninger og drypsten. Få afskalninger.

L Lokalreparation afsk./revne

L

2

2020

4.000

Bemærkning:

8 Fugtisolerung

Tilstand:	0	+						
-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

- Fugtisolerung udskiftet i 2001. Udfældninger på broplade underside, forudsættes at stamme fra før 2001. Ingen indikationer på aktive gennemsvninger.

Element, Skadesbeskrivelse, Reparation	Til kar	Ved kar	Sær efts.	Art	Omf	År	Pris	Fotos
--	---------	---------	--------------	-----	-----	----	------	-------

Bemærkning:

9 Kantbjælker

Tilstand:	2	+						1
- Sydøst: Grove revner omkring scepter på hjørnet.								

Bemærkning:

10 Autoværn / rækværk

Tilstand:	1	+						2
- Bolte mangler og er rustne.								

Bemærkning:

11 Brobelægning

Tilstand:	0	+						
-								

Bemærkning:

14 Underført passage

Tilstand:	0	+						
-								

Bemærkning:



Element	1 Hele bygværket
Tilstand	2/ -
Motiv	Østfacade.
Skadebeskrivelse	Bygværket fremstår ældet med flere skader, hvoraf få er indstillet til lokalreparation.



Element	1 Hele bygværket
Tilstand	2/ -
Motiv	Østfacade.
Skadebeskrivelse	Bygværket fremstår ældet med flere skader, hvoraf få er indstillet til lokalreparation.



Element 2 Fløje

Tilstand 1/ -

Motiv Østfacade.

Skadebeskrivelse Sydøst: Få lodrette fine revner nogle med hvide udfældninger.
Nord: Mange fine revner med tørre hvide og mørke udfældninger.
Vest: Grafitti. Uønsket mos- og algevækst.



Element 7 Bærende overbygning

Tilstand 2/ +

Motiv Østfacade.

Skadebeskrivelse Underside: Maling skaller af, utæt i enkelte fuger med hvide og brune udfældninger og drypsten. Få afskalninger.



Element 7 Bærende overbygning

Tilstand 2/ +

Motiv Østfacade.

Skadebeskrivelse Underside: Maling skaller af, utæt i enkelte fuger med hvide og brune udfældninger og drypsten. Få afskalninger.



Element 7 Bærende overbygning

Tilstand 2/ +

Motiv Østfacade.

Skadebeskrivelse Underside: Maling skaller af, utæt i enkelte fuger med hvide og brune udfældninger og drypsten. Få afskalninger.



Element	9 Kantbjælker
Tilstand	2/ +
Motiv	Østfacade.
Skadebeskrivelse	Sydøst: Grove revner omkring scepter på hjørnet.



Element	10 Autoværn / rækværk
Tilstand	1/ +
Motiv	Østfacade.
Skadebeskrivelse	Bolte mangler og er rustne.